


# ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ


architektonická studie revitalizace předprostoru hřbitovů v Čakovicích

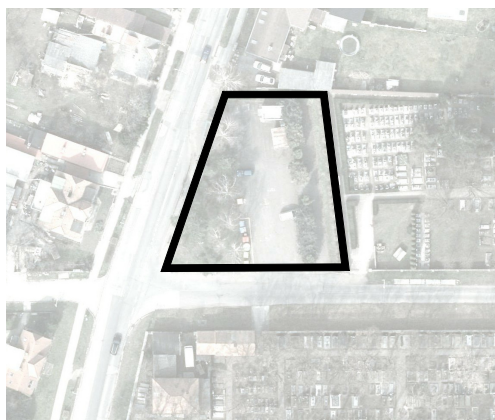

Ing. Eva Vízková, MgA. Adam Vízek, XII.2016

# SITUACE - současný stav

Podkladem pro zpracování studie jsou digitální mapová data Geografického informačního systému hl. m. Prahy

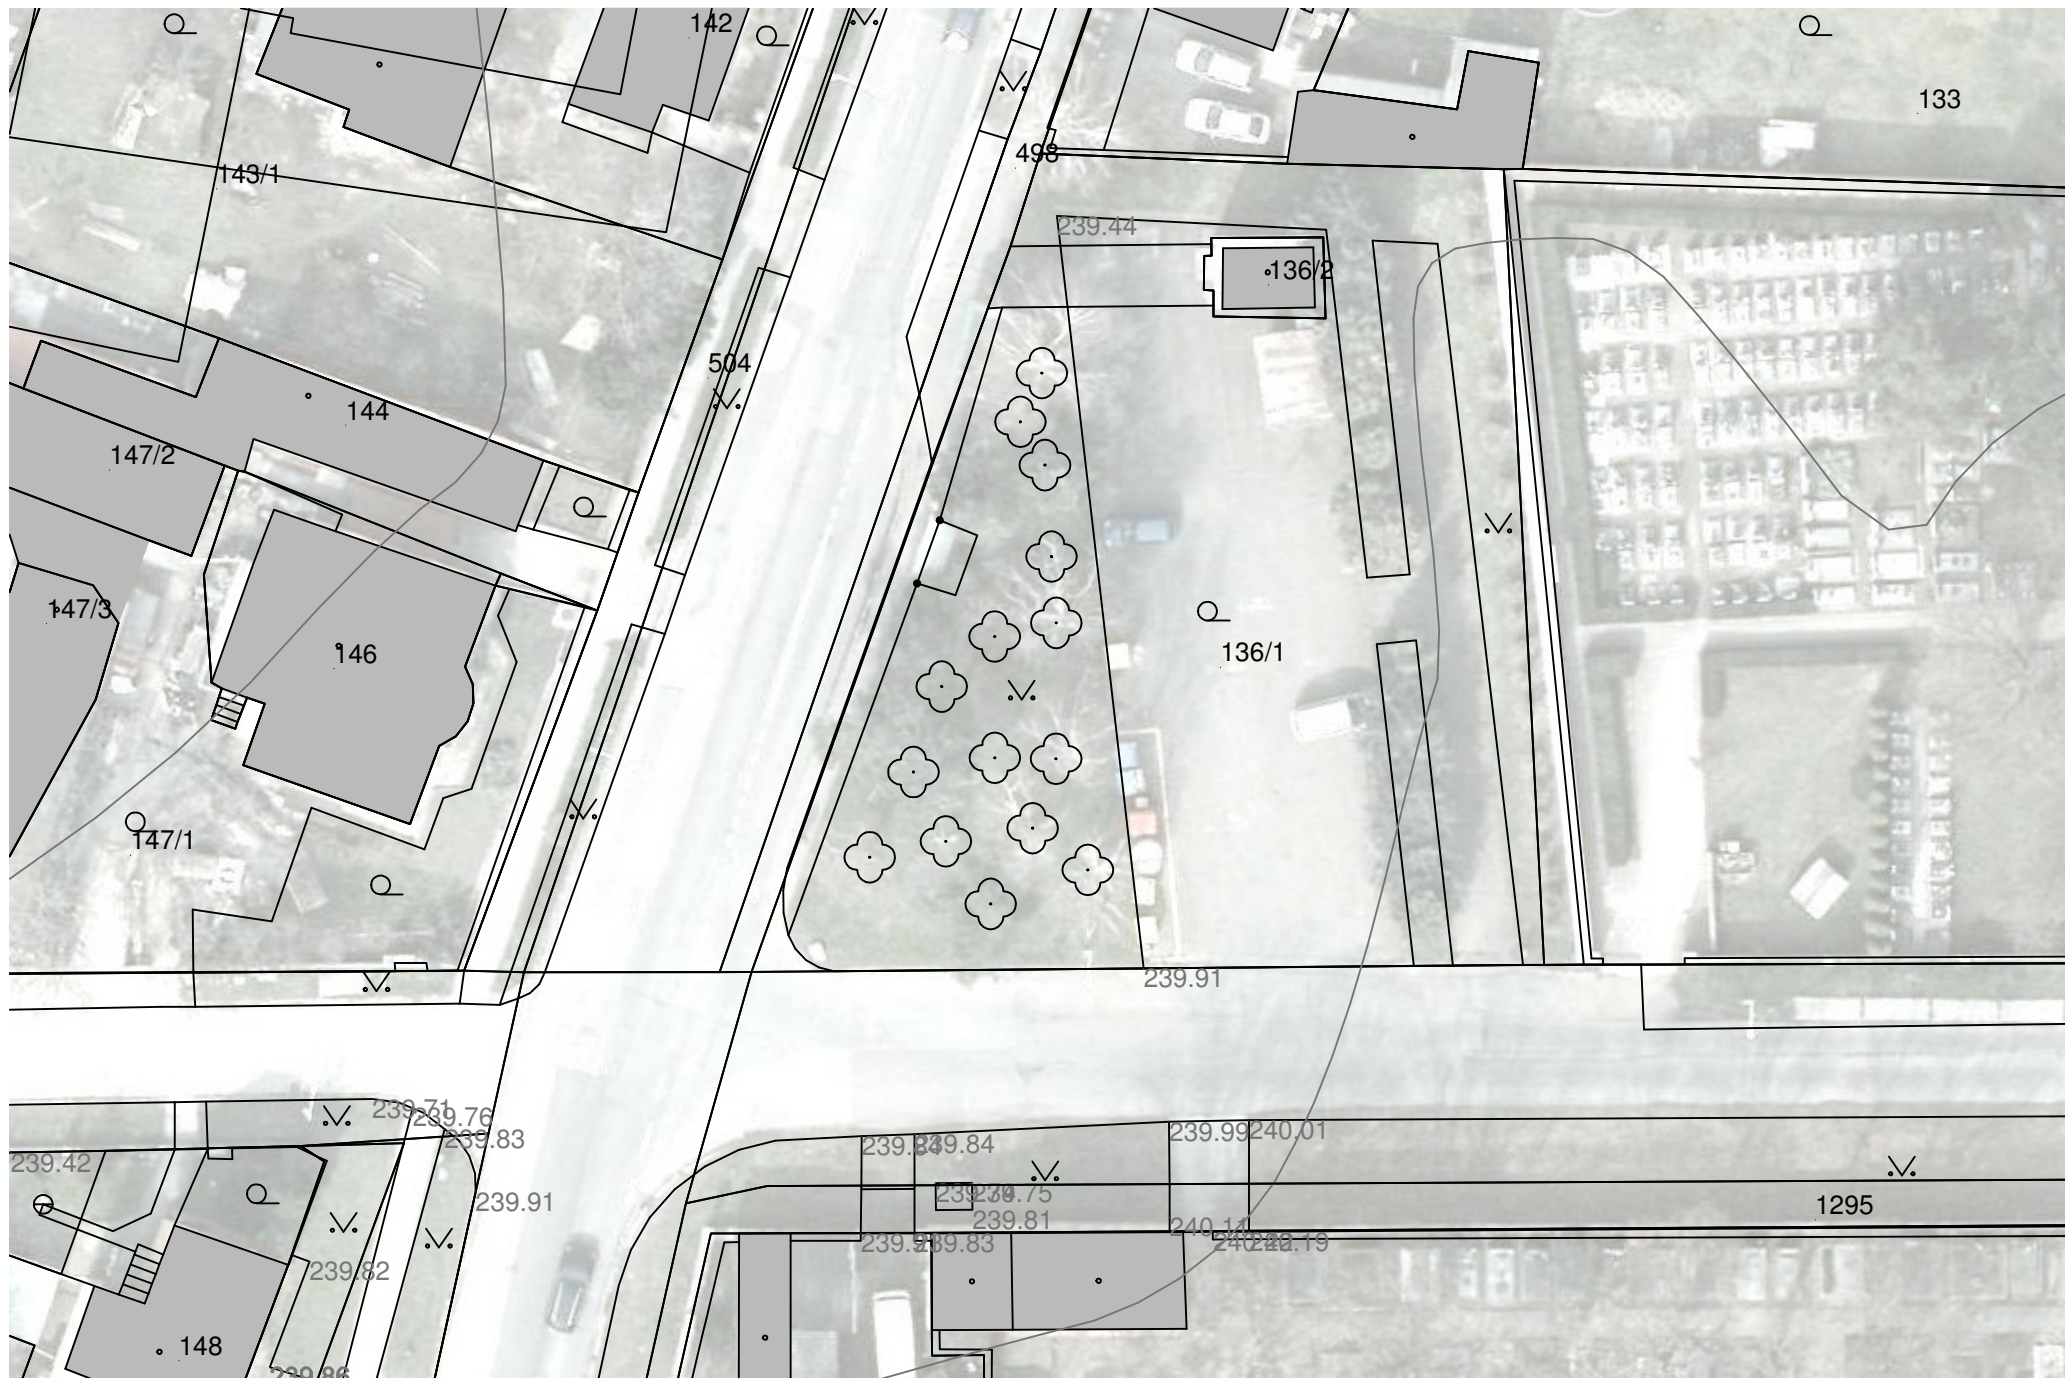

## ZELEŇ – zhodnocení dřevin



## INVENTARIZACE DŘEVIN - stromy

| poř. čís. | dřevina          | (rod, druh, kultivar) | životnost druhu | zdravotní stav                                       | návrh opatření                                               |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| S1        | Betula pendula   | bříza bělokorá        | krátkověký      | mírně proschlá koruna                                | dřevinu odstranit nebo zachovat dle architektonického řešení |
| S2        | Pinus sylvestris | borovice lesní        | středněvěký     | jednostranná vychýlená koruna                        | dřevina neperspektivní, odstranit                            |
| S3        | Betula pendula   | bříza bělokorá        | krátkověký      | dvojkmen od 1,5 m                                    | dřevina neperspektivní, odstranit                            |
| S4        | Betula pendula   | bříza bělokorá        | krátkověký      | téměř suchá                                          | narušený zdravotní stav, dřevinu odstranit                   |
| S5        | Betula pendula   | bříza bělokorá        | krátkověký      | dvojkmen od 1,8 m, tlakové větvení                   | dřevina neperspektivní, narušená statika stromu, odstranit   |
| S6        | Betula pendula   | bříza bělokorá        | krátkověký      | mírně proschlá koruna                                | dřevinu odstranit nebo zachovat dle architektonického řešení |
| S7        | Pinus sylvestris | borovice lesní        | středněvěký     | malá deformovaná koruna vlivem zápoje                | dřevina neperspektivní, odstranit                            |
| S8        | Pinus sylvestris | borovice lesní        | středněvěký     | vyvětvená, částečně jednostranná koruna              | dřevinu odstranit nebo zachovat dle architektonického řešení |
| S9        | Pinus sylvestris | borovice lesní        | středněvěký     | řídká, jednostranná koruna                           | dřevina neperspektivní, odstranit                            |
| S10       | Pinus sylvestris | borovice lesní        | středněvěký     | silně proschlá, jednostranná koruna, ohnutý terminál | narušený zdravotní stav, dřevinu odstranit                   |
| S11       | Betula pendula   | bříza bělokorá        | krátkověký      | bez průběžného terminálu                             | dřevina neperspektivní, odstranit                            |
| S12       | Pinus sylvestris | borovice lesní        | středněvěký     | silně proschlá deformovaná koruna                    | narušený zdravotní stav, dřevinu odstranit                   |
| S13       | Pinus sylvestris | borovice lesní        | středněvěký     | proschlá                                             | dřevina neperspektivní, odstranit                            |
| S14       | Betula pendula   | bříza bělokorá        | krátkověký      | dvojkmen od báze, slabší vykloněný                   | dřevinu odstranit nebo zachovat dle architektonického řešení |

## INVENTARIZACE DŘEVIN - keře

| poř. čís. | dřevina (rod, druh, kultivar)                     | zdravotní stav                            | poznámka                                    | návrh opatření    |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| K1        | Juniperus communis      jalovec obecný            | 2 ks, neudržované keře                    | dřeviny sortimentálně a kompozičně nevhodné | dřeviny odstranit |
|           | Juniperus squamata 'Meyeri'      jalovec šupinatý | 1 ks, neudržovaný keř                     | dřevina sortimentálně a kompozičně nevhodné | dřevinu odstranit |
| K2        | Juniperus communis      jalovec obecný            | 1 ks, neudržovaný keř                     | dřevina sortimentálně a kompozičně nevhodné | dřevinu odstranit |
|           | Juniperus squamata 'Meyeri'      jalovec šupinatý | 1 ks, neudržovaný keř                     | dřevina sortimentálně a kompozičně nevhodné | dřevinu odstranit |
| K3        | Juniperus communis      jalovec obecný            | 2 ks, neudržované keře                    | dřeviny sortimentálně a kompozičně nevhodné | dřeviny odstranit |
|           | Juniperus squamata 'Meyeri'      jalovec šupinatý | 8 ks, neudržované keře                    | dřeviny sortimentálně a kompozičně nevhodné | dřeviny odstranit |
| K4        | Juniperus communis      jalovec obecný            | 3 ks, neudržované keře                    | dřeviny sortimentálně a kompozičně nevhodné | dřeviny odstranit |
|           | Juniperus squamata 'Meyeri'      jalovec šupinatý | 7 ks, neudržované keře                    | dřeviny sortimentálně a kompozičně nevhodné | dřeviny odstranit |
| K5        | Forsythia x intermedia      zlatice prostřední    | 13 ks, opakovaně, nevhodně tvarované keře | deformovaný habitus, kompozičně nevhodné    | dřeviny odstranit |
|           | Deutzia scabra      trojpuk drsný                 | 7 ks, opakovaně, nevhodně tvarované keře  | deformovaný habitus, kompozičně nevhodné    | dřeviny odstranit |

# OBJEKTY A PROBLÉMY



## TRAFOSTANICE

- umístěním objektu volně v prostoru je z území ubrána velká plocha
- naopak díky větší vzdálenosti od plotů nevznikají špinavá zákoutí
- díky lapidárnímu tvaru a malým rozměrům nebude (po vhodném redesignu) objekt zas tak rušivý

## AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

- umístění zastávky v území je logické (správné)
- chodník je v místě nástupiště příliš úzký
- prostor je stísněný i kvůli nevhodným keřům
- budka (čekárna) je nová, funkčně vyhovující

## PARKOVIŠTĚ

- zpevněná plocha je příliš velká a nezdá se, že by ji návštěvníci hřbitova pravidelně zaplňovali
- nevyužitost, rozlehlost (zanedbanost a kontejnery) svádí k odstavování jiných vozidel (např. dvě dodávky bez SPZ)



## HŘBITOVNÍ ZEĎ

- objektivně naprosto obyčejná ohradní zeď (s kolumbariem uvnitř)
- subjektivně disproporční, buď příliš nízká nebo naopak vysoká



## SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU

- počet kontejnerů (a druhů odpadu) je rok od roku vyšší
- už současné množství nádob je neúnosně velké a je otázka zda je tento systém sběru do budoucna udržitelný
- okolo kontejnerů je nepořádek a celkový stav lokality svádí k odkládání vekoobjemového a dalšího odpadu

## VSTUPY NA HŘBITOVY



### VSTUP NA TŘEBORADICKÝ HŘBITOV

- vzhledem k novému předprostoru hřbitovů není vstup dobře umístěn
- ani v kontextu situace vlastního hřbitova nemá brána logickou polohu (pokud nemá sloužit pouze jako technický vjezd)
- prostor za vraty slouží jako zázemí pro kontejner, prostředí je naprosto nedůstojné vzhledem ke kolumbariu a nevhodné jako nový vstupní prostor hřbitova

### VSTUP NA ČAKOVICKÝ HŘBITOV

- poloha branky je vzhledem k novému předprostoru hřbitovů ideální
- v kontextu situace vlastního hřbitova bude mít vstup vždy charakter bočních vrátek
- je třeba nalézt odpovídající architektonickou podobu

